МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

КОЛЛЕДЖ СЕВЕРОДОНЕЦКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «ЛГУ ИМ. В. ДАЛЯ»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

по учебной дисциплине ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация

по специальности
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)

РАССМОТРЕН И СОГЛАСОВАН методической комиссией Колледжа Северодонецкого технологического института (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»

Протокол № <u>01</u> от «05» <u>сентября 2025</u> г.

Председатель комиссии

В.Н. Лескин

Разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образование по специальности

fromer?

15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)

УТВЕРЖДЕН

заместителем директора

Р.П. Филь

Составитель(и): Никитенко Людмила Николаевна, преподаватель СПО Колледжа Северодонецкого технологического института (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля».

Bright

Содержание

1. Пояснительная записка	4
2. Паспорт фонда оценочных средств	6
2.1 Общие положения	6
2.2 Формы промежуточной аттестации по дисциплине	6
2.3 Подлежащие проверке результаты освоения дисциплины	6
3. Структура фонда оценочных средств ОП.10 Программирование	
систем с числовым программным управлением	8
4. Комплекты оценочных средств текущего контроля по ОП.10	
Программирование систем с числовым программным управлением	9
5. Критерии оценки текущего контроля ОП.10 Программирование систем с	
числовым программным управлением	21
Список использованных источников	23

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО), учебным планом по специальности 15.02.18 «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)» и рабочей программой дисциплины ОП.10 «Программирование систем с числовым программным управлением».

ОП.10 «Программирование систем с числовым программным управлением» входит, согласно учебному плану для специальности 15.02.18 в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

Данная дисциплина способствует, согласно данному учебному плану, формированию у обучающегося перечисленных ниже общих и профессиональных компетенций.

Техник должен обладать следующими *общими компетенциями* (ОК), включающими в себя способность:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
- ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
- ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

Техник должен обладать следующими *профессиональными компетенциями* (ПК):

- ПК 2.1. Выполнять комплекс пусконаладочных работ на робототехнологических комплексах в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации.
- ПК 2.2. Разрабатывать управляющие программы работы робототехнологических комплексов в соответствии с техническим заданием.
- ПК 2.3. Осуществлять работы по контролю, регламентированному и неплановому техническому обслуживанию промышленных роботов и робототехнологических комплексов.
- ПК 2.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических контроллеров робототехнологических комплексов в соответствии с принципиальными схемами подключения.

2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Общие положения

Результатом освоения дисциплины **ОП.10** «**Программирование систем с числовым программным управлением**» является получение соответствующих профессиональных компетенций, необходимых для освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по ФГОС СПО.

2.2 Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине **ОП.10** «Программирование систем с числовым программным управлением» предусмотрена учебным планом МОПК НИЯУ МИФИ по специальности 15.02.18 «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)» в виде дифференцированного зачета на 3 курсе в 6 семестре.

2.3 Подлежащие проверке результаты освоения учебной дисциплины

В результате контроля и оценки по ОП.10 осуществляется комплексная проверка определённых профессиональных и общих компетенций.

Код	Формулировка компетенции	
компетенции		
OK 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности	
	применительно к различным контекстам	
OK 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации	
	информации, и информационные технологии для выполнения задач	
	профессиональной деятельности	
OK 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	
OK 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном	
	языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и	
	культурного контекста	

OK 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и	
	иностранном языках	
ПК 2.1	Выполнять комплекс пусконаладочных работ на робототехнологических	
	комплексах в соответствии с требованиями конструкторской и	
	технологической документации	
ПК 2.2	Разрабатывать управляющие программы работы робототехнологических	
	комплексов в соответствии с техническим заданием	
ПК 2.3	Осуществлять работы по контролю, регламентированному и неплановому	
	техническому обслуживанию промышленных роботов и	
	робототехнологических комплексов	
ПК 2.4	Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических	
	контроллеров робототехнологических комплексов в соответствии с	
	принципиальными схемами подключения	

3 СТРУКТУРА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ОП.10 Программирование систем с числовым программным управлением

№	Наименование	Гаименование Контролируемые разделы (темы), Контролируемь		е Количество	
п/п	оценочного	модули дисциплины	компетенции	вариантов	
	средства		(или их части)		
1.	Текущий	Тема: «Подготовка к разработке	OK 01, 02, 04, 05, 09	3	
	контроль №1	управляющей программы»	ПК $2.1 - 2.4$		
2.	Текущий	Тема: «Программирование	OK 01, 02, 04, 05, 09	10	
	контроль №2	токарной обработки»	ПК $2.1 - 2.4$		
3.	Текущий	Тема: «Программирование	OK 01, 02, 04, 05, 09	10	
	контроль №3	фрезерной обработки»	ПК $2.1 - 2.4$		
4.	Итоговый	Все разделы	OK 01, 02, 04, 05, 09	3	
	контроль		ПК $2.1 - 2.4$		

4 КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

по ОП.10 Программирование систем с числовым программным управлением

Текущий контроль №1

Контрольная работа

Тема: «Подготовка к разработке управляющей программы»

Вариант 1

- 1. Устройство станка с ЧПУ.
- 2. Виды кодов программирования обработки на станках с ЧПУ.
- 3. Интерполяция и аппроксимация.

Вариант 2

- 1. Нулевые (базовые) точки станков с ЧПУ.
- 2. Основные элементы панели управления станком с ЧПУ.
- 3. Коррекция и подвод инструмента

Вариант 3

- 1. Схема управления станков с ЧПУ
- 2. Системы координат станков с ЧПУ.
- 3. Программируемое смещение нулевой точки.

Текущий контроль №2

Практическое занятие

Тема: «Программирование токарной обработки»

«Разработка управляющей программы для токарной обработки на станке с ЧПУ 16К20Ф3»


Цель: научиться выбирать необходимую схему обработки и составлять управляющую программу для токарного станка с ЧПУ.


Задачи: обучение методам написания управляющих программ для токарных станков с ЧПУ.

Ожидаемые результаты: в практическом смысле студент должен научится анализировать исходные данные, составлять маршрут обработки детали с использованием станков с ЧПУ и прописывать управляющие программы для различных видов токарной обработки.

Вариант задания:

Спроектировать операцию механической обработки детали на станке 16К20Ф3С32, используя инструкцию по составу команд конкретной системы ЧПУ – С32.

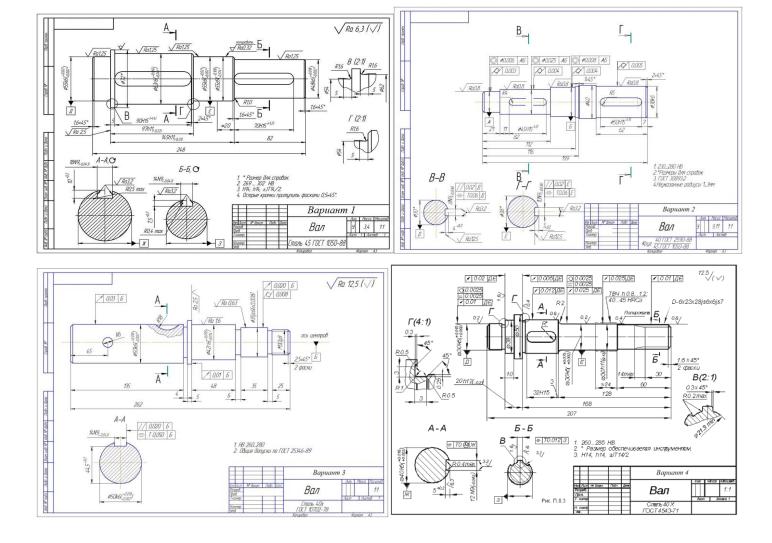


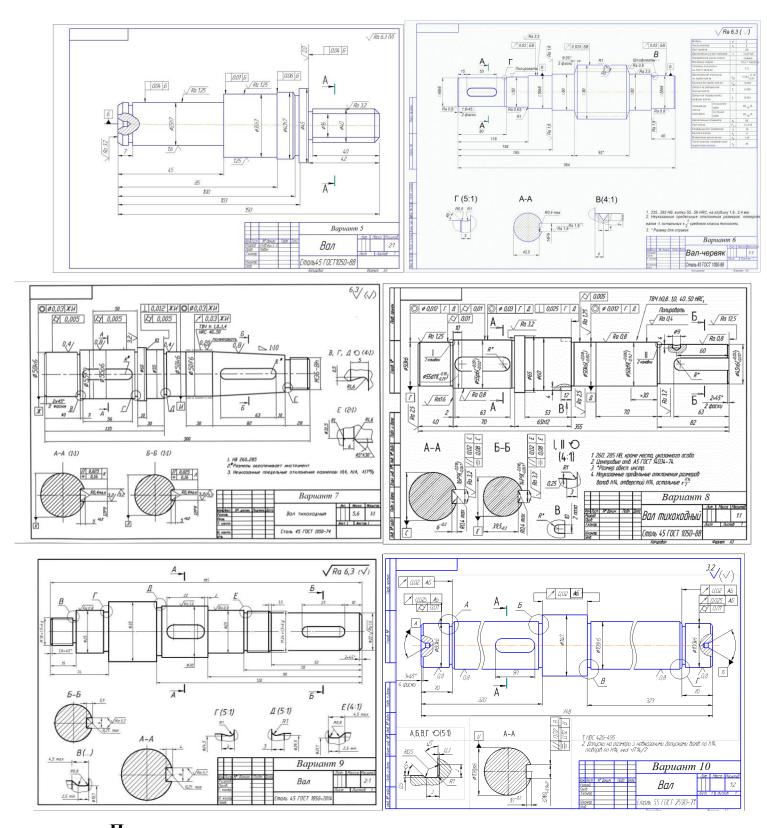

Пример решения:

Дано:

- 1) Тип производства мелкосерийное;
- 2) Заготовка круглый прокат Ø42;
- 3) Чертеж детали «Вал»;

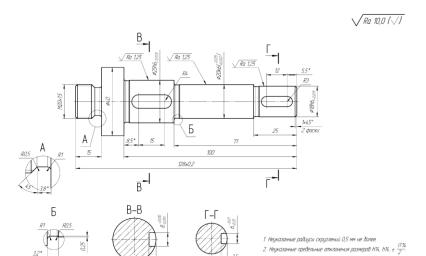

4) При выполнении токарной обработки контура детали применяется станок с ЧПУ 16К20Ф3С32 (СЧПУ 2Р22).

Решение:

1. Проектируется маршрут обработки детали для заданного типа производства и принятой заготовки. По справочникам выбираются инструменты и рассчитываются режимы резания.

№	Наименование	Краткое содержание (номер перехода, содержание перехода, оснастка, инструмент, режимы резания)		
опер.	0.000			
001	Отрезная 8Г662	Нарезать пруток на штучные заготовки L=132±1 мм		
005	Транспортная	Доставить штучные заготовки на участок механической обработки		
	Электрокар			
010	Токарная	1. Подрезать торец в размер L=130±0,5 мм;		
	250ИТПМ	2. Точить наружный цилиндр в размер Ø40 на длине L=32 мм		
015	Токарная с ЧПУ	О1 Установить заготовку в приспособление чистым торцом и		
	16К20Ф3С32	закрепить		
		Т2 Патрон трехкулачковый самоцентрирующий 7100-0005 ГОСТ		
		2675-80; Кулачки Спец.		
		3 Установ А		
		5 2 4		
		1		
		О4 2. Подрезать торец предварительно, выдерживая размер 128,3±0,2		
		Т5 РИ. Резец подрезной Т15К6 2112-0005 ГОСТ 18880-73; СИ. ШЦ-		
		III-200-0,1 Штангенциркуль ГОСТ 166-89;		
		Р6 ПИ=1; D=42 max; L=23; t=1,7; i=1; s=0,15; n=800; v=105		
		О7 3. Точить наружный цилиндр в размер Ø40 на длине L=100 мм		
		T8 РИ. Резец проходной DCLNR-2020K-12/CNMG-12 04 08-WF ТУ		
		2-035-892-82;		

Т9 СИ. ШЦ-ІІІ-200-0,1 Штангенциркуль ГОСТ 166-89;

P10 ПИ=2; D=40; L=100; t=1; i=1; s=0,3; n=800; v=105

О11 4. Точить наружный контур предварительно с автоматическим разделением на проходы

T12 РИ. Резец проходной DCLNR-2020K-12/CNMG-12 04 08-WF ТУ 2-035-892-82;

Т13 СИ. ШЦ-ІІІ-200-0,1 Штангенциркуль ГОСТ 166-89;

P14 ПИ=2; D=40 max; L=(2•100+71+25+46+29+6)=377; t=3; i=4; s=0,3; n=800; v=105

O15 5. Точить наружный контур начисто, выдерживая размеры: $\emptyset40^*$; $\emptyset18,6$ -0,084; $25\pm0,1$; 1,6-45°; $\emptyset20,6$ -0,084;

O16 71 \pm 0,1; Ø25,6-0,084; 100 \pm 0,1

T17 PИ. Резец проходной контурный DDJNR-2020K-15/DNMX-15 04 04-WF TУ 2-035-892-82;

Т18 СИ. ШЦ-Ш-160-0,05 Штангенциркуль ГОСТ 166-89;

P19 ПИ=3; D=40 max; L=107; t=0,5; i=1; s=0,1; n=2000; v=126

O20 6. Проточить канавку, выдерживая размеры: $\emptyset17,5$; 3,25*; R1; R0,5 согласно эскизу

T21 РИ. Резец канавочный RF123E08-2020B/N151.2-800-60-4G TУ 2-035-892-82:

Т22 СИ. ШЦ-III-200-0,1 Штангенциркуль ГОСТ 166-89; СИ. Шаблон Спец.

Р23 ПИ=4; D=17,5; L=1,8; t=1,8; i=4; s=0,15; n=800; v=44

О24 7. Проточить канавку, выдерживая размеры: Ø19,5; 3,25*; R1; R0,5 согласно эскизу

T25 РИ. Резец канавочный RF123E08-2020B/N151.2-800-60-4G TУ 2-035-892-82:

Т26 СИ. ШЦ-Ш-200-0,1 Штангенциркуль ГОСТ 166-89; СИ. Шаблон Спец.

P27 ПИ=4; D=19,5; L=1,8; t=1,8; i=3; s=0,15; n=800; v=49

O28 8. Проточить канавку, выдерживая размеры: Ø24,5; 3,25*; R1; R0,5 согласно эскизу


T29 РИ. Резец канавочный RF123E08-2020B/N151.2-800-60-4G TУ 2-035-892-82:

Т30 СИ. ШЦ-III-200-0,1 Штангенциркуль ГОСТ 166-89; СИ. Шаблон Спец.

P31 ПИ=4; D=24,5; L=1,8; t=1,8; i=3; s=0,15; n=800; v=62

O32 9. Открепить, переустановить заготовку вторым торцом и закрепить

Т33 Патрон трехкулачковый самоцентрирующий 7100-0005 ГОСТ 2675-80; Кулачки Спец.

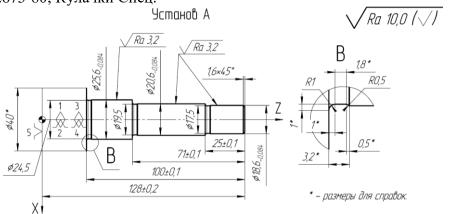

34 Установ Б

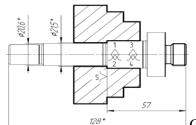


Схема базирования

O35 10. Точить наружный контур предварительно с автоматическим разделением на проходы

Т36 РИ. Резец проходной DCLNR-2020K-12/CNMG-12 04 08-WF ТУ 2-035-892-82; СИ. ШЦ-III-200-0,1

Т37 Штангенциркуль ГОСТ 166-89;

Р38 ПИ=2; D=40 max; L=15; t=3; i=4; s=0,3; n=800; v=105

O39 11. Точить наружный контур начисто, выдерживая размеры: \emptyset 40*; \emptyset 20-0,1; 15±0,1; 1•45° согласно эскизу

Т40 РИ. Резец проходной контурный DDJNR-2020K-15/DNMX-15 04 04-WF ТУ 2-035-892-82;

Т41 СИ. ШЦ-ІІІ-200-0,1 Штангенциркуль ГОСТ 166-89;

P42 ПИ=3; D=40 max; L=26; t=0,5; i=1; s=0,1; n=2000; v=126

О43 12. Проточить канавку, выдерживая размеры: \emptyset 16,5; 2,8*; R1; R0,5 согласно эскизу

T44 РИ. Резец канавочный RF123E08-2020B/N151.2-800-60-4G TУ 2-035-892-82;

Т45 СИ. ШЦ-Ш-200-0,1 Штангенциркуль ГОСТ 166-89; СИ. Шаблон Спец.

Р46 ПИ=4; D=16,5; L=1,8; t=2; i=4; s=0,15; n=1000; v=52

О47 13. Нарезать резьбу M20•1,5-8g на длине L=13* мм согласно эскизу

Т48 РИ. Резец резьбовой R166.4FG-1616-16/R166.0L-16MM01-200 ТУ 2-035-892-82;

Т49 СИ. Кольцо резьбовое 8211-1080 ГОСТ 17764-72

P50 ПИ=5; D=20; L=11; t=0.3; i=3; s=1.5; n=400; v=25

O51 14. Открепить, снять деталь, положить в тару T52 Тара цех. Спец.

О53 15. Контроль исполнителем – 10%

020 Вертикальнофрезерная с ЧПУ

- 1. Фрезеровать паз 6•3,5 (Г−Г);
- 2. Фрезеровать паз 8•4 (B–B)

	ФСМ-250/676 CNC-01	
025	Круглошлифовальная	Шлифовать три шейки вала по программе предварительно
	с ЧПУ	
	КШ-3CNC	
030	Круглошлифовальная	Шлифовать три шейки вала по программе начисто, выдерживая
	с ЧПУ	размеры согласно чертежу
	КШ-3CNC	
035	Слесарная	Зачистить заусенцы, притупить острые кромки
	Верстак слесарный	
040	Моечная	Промыть детали в моющем растворе
	Машина моечная	
045	Контрольная	Проверить размеры согласно ОК контроль
	Стол ОТК	_
050	Транспортная	Доставить годные детали на СГП
	Электрокар	

2. Разрабатывается управляющая программа для операции 015 Токарной с ЧПУ.

Номер перехода, номер инструмента	Кадр управляющей программы	Комментарий		
		Установ А		
O2, T1	O2, T1 N001 T1 S3 800 F0,15 Резец Т1 – подрезной, третий диапазон, n=800 с мм/об, включение подачи СОЖ.			
	N002 X40 Z128,3 E	Выход на быстром ходу в начальную точку.		
	N003 L5X0	Подрезка торца по циклу L5.		
O3, T2	N004 T2 F0,3	Резец T2 – проходной черновой, s =0,3 мм/об. (частоту		
	·	вращения шпинделя не меняем).		
	N005 X40 Z129 E	Выход на быстром ходу в начальную точку.		
	N006 L3 W-101	Точение цилиндра Ø40 на длине 100 (+1 мм) по циклу L3.		
O4, T2	N007 L8 P3 A1	Задание цикла L8 (режимы резания и инструмент не меняем).		
	N008 X18,6 C1,6			
	N009 W-23,4			
	N010 X20,6			
	N011 W-46	Описание чистового контура для циклов L8, L10		
	N012 X25,6			
	N013 W-29			
	N014 X40,5 M17			
O5, T3	N015 T3 S3 2000 F0,1	Резец Т3 – чистовой контурный, третий диапазон, n=2000		
		об/мин, s=0,1 мм/об.		
	N016 X0 Z129,3 E	Выход на быстром ходу в		
		точку с координатами $X=0$,		
		Z=129,3.		
	N017 Z128	Выход на рабочей подаче в		
		Начальную точку. 5 2 4 1 1 1 3		
	N018 G10	Задание постоянства		
		скорости резания.		
	N019 L10 B8	Задание цикла L10, XI 100 29 46 234 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16		
		реализация цикла, начиная		

N020 G11 Отмена постоянства скорости резания. О6, Т4 N021 T4 S3 800 F0,15 Резец Т4 − канавочный, третий диапазон, n=800 об/мин, мм/об. N022 X19 Z104 E Выход на быстром ходу в начальную точку. N023 L2 X17,5 P1,8 A1,8 D2 Точение средней части I канавки по циклу L2. N024 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй стуф20,6. N025 Z103 Выход по координате Z на левый торец I канавки. N026 X19,5 Точение левого торца I канавки до начала скругления. N027 X17,5 W1 R1 Сопряжение левого торца I канавки с дном по радиусу д18,6. N029 W0,5 Выход по координате Z на правый торец I канавки. N030 X18,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало пторца I канавки. N031 X17,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца I канавки с дном по радиусу д20,6. N033 Z58 E Выход по координате Z на быстром ходу над второй стуф20,6.	упенью 1 мм. упенью правого 0,5 мм.
мм/об. N022 X19 Z104 E Выход на быстром ходу в начальную точку. N023 L2 X17,5 P1,8 A1,8 Точение средней части I канавки по циклу L2. D2 N024 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй сту ф20,6. N025 Z103 Выход по координате Z на левый торец I канавки. N026 X19,5 Точение левого торца I канавки до начала скругления. N027 X17,5 W1 R1 Сопряжение левого торца I канавки с дном по радиусу ф18,6. N028 X19 E Выход по координате Z на правый торец I канавки. N029 W0,5 Выход по координате Z на правый торец I канавки. N030 X18,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало порца I канавки. N031 X17,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца I канавки с дном по радиусу О7, Т4 N032 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй сту ф20,6.	упенью 1 мм. упенью правого 0,5 мм.
N023 L2 X17,5 P1,8 A1,8 D2 Точение средней части I канавки по циклу L2. N024 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6. N025 Z103 Выход по координате Z на левый торец I канавки. N026 X19,5 Точение левого торца I канавки до начала скругления. N027 X17,5 W1 R1 Сопряжение левого торца I канавки с дном по радиусу Выход по координате X на быстром ходу над первой сту Ø18,6. N029 W0,5 Выход по координате Z на правый торец I канавки. N030 X18,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало п торца I канавки. N031 X17,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца I канавки с дном по радиусу Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6.	1 мм. упенью правого 0,5 мм.
N023 L2 X17,5 P1,8 A1,8 D2 Точение средней части I канавки по циклу L2. N024 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6. N025 Z103 Выход по координате Z на левый торец I канавки. N026 X19,5 Точение левого торца I канавки до начала скругления. N027 X17,5 W1 R1 Сопряжение левого торца I канавки с дном по радиусу Выход по координате X на быстром ходу над первой сту Ø18,6. N029 W0,5 Выход по координате Z на правый торец I канавки. N030 X18,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало п торца I канавки. N031 X17,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца I канавки с дном по радиусу Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6.	1 мм. упенью правого 0,5 мм.
N024 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй сту	1 мм. упенью правого 0,5 мм.
N025 Z103 Выход по координате Z на левый торец I канавки. N026 X19,5 Точение левого торца I канавки до начала скругления. N027 X17,5 W1 R1 Сопряжение левого торца I канавки с дном по радиусу N028 X19 E Выход по координате X на быстром ходу над первой сту Ø18,6. N029 W0,5 Выход по координате Z на правый торец I канавки. N030 X18,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало порца I канавки. N031 X17,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца I канавки с дном по радиусу О7, Т4 N032 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6.	правого 0,5 мм.
N026 X19,5 Точение левого торца I канавки до начала скругления. N027 X17,5 W1 R1 Сопряжение левого торца I канавки с дном по радиусу N028 X19 E Выход по координате X на быстром ходу над первой стуф18,6. N029 W0,5 Выход по координате Z на правый торец I канавки. N030 X18,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало порца I канавки. N031 X17,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца I канавки с дном по радиусу О7, Т4 Выход по координате X на быстром ходу над второй стуф20,6.	правого 0,5 мм.
N027 X17,5 W1 R1 Сопряжение левого торца I канавки с дном по радиусу N028 X19 E Выход по координате X на быстром ходу над первой сту Ø18,6. N029 W0,5 Выход по координате Z на правый торец I канавки. N030 X18,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало п торца I канавки. N031 X17,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца I канавки с дном по радиусу О7, Т4 Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6.	правого 0,5 мм.
N028 X19 E Выход по координате X на быстром ходу над первой сту Ø18,6. N029 W0,5 Выход по координате Z на правый торец I канавки. N030 X18,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало п торца I канавки. N031 X17,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца I канавки с дном по радиусу О7, Т4 Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6.	правого 0,5 мм.
N030 X18,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало п торца I канавки. N031 X17,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца I канавки с дном по радиусу О7, Т4 N032 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6.	0,5 мм.
N030 X18,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало п торца I канавки. N031 X17,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца I канавки с дном по радиусу О7, Т4 N032 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6.	0,5 мм.
O7, T4 N032 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6.	
O7, T4 N032 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6.	
N033 Z58 E Выход по координате Z на быстром ходу в начальную т	
	гочку.
N034 L2 X19,5 P1,8 A1,8	
N035 X26 E Выход по координате X на быстром ходу над т ступенью Ø25,6.	гретьей
N036 W-1 Выход по координате Z на левый торец II канавки.	
N037 X21,5 Точение левого торца II канавки до начала скругления.	
N038 X19,5 W-1 R1 Сопряжение левого торца II канавки с дном по радиусу	1 мм.
N039 X21 E Выход по координате X на быстром ходу над второй сту Ø20,6.	упенью
N040 W0,5 Выход по координате Z на правый торец II канавки.	
N041 X20,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало п торца II канавки.	іравого
N042 X19,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца II канавки с дном по радимм.	ycy 0,5
O8, T4 N043 X26 E Выход по координате X на быстром ходу над т ступенью Ø25,6.	гретьей
N044 Z29 E Выход по координате Z на быстром ходу в начальную т	гочку.
N045 L2 X24,5 P1,8 A1,8	
N046 X41 E Выход по координате X на быстром ходу над базовой и Ø40.	пейкой
N047 W-1 Выход по координате Z на левый торец III канавки.	
N048 X26,5 Точение левого торца III канавки до начала скругления	i
N049 X24,5 W-1 R1 Сопряжение левого торца III канавки с дном по радиусу	у 1 мм.
N050 X26 E Выход по координате X на быстром ходу над т ступенью Ø25,6.	гретьей
N051 W0,5 Выход по координате Z на правый торец III канавки.	
N052 X25,6 Выход по координате X на рабочей подаче в начало п торца III канавки.	іравого
N053 X24,5 W-0,5 R-0,5 Сопряжение правого торца III канавки с дном по ради	ycy 0,5

		MM.	
	N054 X41 E	Выход по координате X на быстром ходу	
-	N055	М09 Выключение подачи СОЖ.	
_	N056 M02	Конец управляющей программы, возврат в И.Т.	
Установ Б			
O10, T2	N001 T2 S3 800 F0,3 M8	Резец T2 – резец проходной черновой, третий диапазон, n=800	
,		об/мин, s=0,3 мм/об, включение подачи СОЖ.	
	N002 X40 Z58 E	Выход на быстром ходу в начальную точку.	
	N003 L8 P3 A1	Задание цикла L8.	
	N004 X20 C1	Описание чистового контура для циклов L8, L10	
	N005 W-14		
	N006 X40,5 M17		
O11, T3	N007 T3 S3 2000 F0,1	Резец Т3 – чистовой контурный, третий диапазон, n=2000 об/мин, s=0,1 мм/об.	
	N008 X0 Z58 E	Выход на быстром ходу в точку с координатами X=0, Z=58.	
	N009 Z57	Выход на рабочей подаче в начальную точку.	
	N010 G10	Задание постоянства скорости резания.	
	N011 L10 B4	Задание цикла L10, реализация цикла, начиная с кадра N004 по	
		кадр N006.	
	N012 G11	Отмена постоянства скорости резания.	
O12, T4	N013 T4 S3 800 F0,15	Резец Т4 – канавочный, третий диапазон, n=800 об/мин, s=0,15	
		мм/об.	
	N014 X21 Z43 E	Выход на быстром ходу в начальную точку.	
	N015 L2 X16,5 P1,8 A2,8 D2	Точение средней части канавки по циклу L2.	
	N016 X41 E	Выход по координате X на быстром ходу над ступенью Ø40.	
	N017 W-1	Выход по координате Z на левый торец канавки.	
	N018 X18,5	Точение левого торца канавки до начала скругления.	
	N019 X16,5 W-1 R1	Сопряжение левого торца канавки с дном по радиусу 1 мм.	
	N020 X21 E	Выход по координате X на быстром ходу над ступенью Ø20.	
	N021 W2,95	Выход по координате Z на правый торец канавки.	
	N022 X20	Выход по координате Х в начало правого торца канавки.	
	N023 U-3,2 W-1,6	Точение конуса 1,6•45° для выхода резьбы в канавке.	
	N024 X16,5 W-0,35 R-0,5	Сопряжение конуса канавки с дном по радиусу 0,5 мм.	
	N025 X41 E	Выход по координате X на быстром ходу.	
O13, T5	N026 T5 S3 400 F1,5	Резец Т5 — резьбовой, третий диапазон, $n = 400$ об/мин, $s = 1,5$	
		мм/об.	
	N027 X20 Z61 E	Начальная точка цикла перед нарезанием резьбы.	
	N028 L01 F1,5 W-17,5 A0	Цикл L01 нарезания резьбы M20×1,5 (3 прохода с радиальным	
	X18,38 P0,3 C0	смещением 0,3 мм до внутреннего диаметра).	
-	N029 M09	Выключение подачи СОЖ.	
	N030 M02	Конец управляющей программы, возврат в И.Т.	

Текущий контроль №3

Практическое занятие

Тема: «Программирование фрезерной обработки»

«Разработка управляющей программы для фрезерной обработки на станке с ЧПУ»

Цель: научиться выбирать необходимую схему обработки и составлять управляющую программу для фрезерного станка с ЧПУ.

Задачи: обучение методам написания управляющих программ для фрезерных станков с ЧПУ.

Ожидаемые результаты: в практическом смысле студент должен научится анализировать исходные данные, составлять маршрут обработки детали с использованием станков с ЧПУ и прописывать управляющие программы для различных видов фрезерной обработки.

Вариант задания:

Программировать фрезерную обработку деталей на станках с ЧПУ с программным обеспечением «Sinumerik» на стойках «SIEMENS», используя один из выбранных циклов:

Цикл фрезерования	Обозначение	Особенности параметрирования
Плоское фрезерование	CYCLE71	Фрезерование различных плоских поверхностей
Контурное фрезерование	CYCLE72	Контурное фрезерование деталей
Фрезерование	LONGHOLE	Фрезерование продольных отверстий,
продольных отверстий		расположенных на одной окружности. В отличие
на окружности		от ширины паза ширина продольного отверстия
		определяется через диаметр инструмента
Фрезерование пазов на	SLOT1	Фрезерование пазов, которые расположены на
окружности		одной окружности. Продольная ось пазов
		центрирована радиально
Фрезерование круговых	SLOT2	Фрезерование круговых пазов, расположенных на
пазов		одном радиусе
Фрезерование	POCKET3	Фрезерование внутреннего прямоугольного
прямоугольного кармана		кармана. Врезная подача всегда начинается в
		центре выемки и выполняется вертикально из
		этой точки
Фрезерование кругового	POCKET4	Фрезерование внутреннего кругового кармана.
кармана		Врезная подача всегда начинается в центре
		выемки и выполняется вертикально из этой точки
Фрезерование	CYCLE76	Фрезерование наружного прямоугольного
прямоугольного выступа		выступа
Фрезерование кругового	CYCLE77	Фрезерование наружного кругового выступа
выступа		
Резьбофрезерование	CYCLE90	Нарезание наружной или внутренней резьбы
		фрезой. При резьбофрезеровании траектория
		основывается на винтовой интерполяции
Фрезерование карманов	CYCLE73	Фрезерование карманов с островками и без

Пример решения:

Дано:

Создать пример управляющей программы, используя Цикл плоского фрезерования – CYCLE71.

Решение:

В управляющей программе цикл записывается отдельным кадром: CYCLE71 (RTR, RFP, SDIS, DP, PA, PO, LENG, WID, STA, MID, MIDA, FDP, FALD, FFP1, VARI, FDP1).

Для создания цикла CYCLE71 на устройстве ЧПУ станка необходимо:

- 1) установить курсор в чистой строке блока управляющей программы;
- 2) нажать в горизонтальном ряду кнопку Milling (H4);
- 3) нажать в вертикальном ряду кнопку *Face milling* (V2).

В открывшемся рабочем окне следует заполнить параметры цикла CYCLE71.

Пример программы

T1 D1

M6

G54

S500 F200 M3 M8

G0 X0 Y0 Z20

CYCLE71 (5,0,2,-2,0,0,90,60,15,2,15,5,0,250,3,2)

G0 Z50

M30

Дифференцированный зачет

Все разделы.

Вариант 1

1. Нулевые (базовые) точки станков с ЧПУ.

- 2. Основные элементы панели управления станком с ЧПУ.
- 3. Коррекция и подвод инструмента
- 4. Циклы прямоугольной фрезерной обработки.

Вариант 2

- 1. Устройство станка с ЧПУ.
- 2. Виды кодов программирования обработки на станках с ЧПУ.
- 3. Интерполяция и аппроксимация.
- 4. Циклы токарной обработки.

Вариант 3

- 1. Схема управления станков с ЧПУ
- 2. Системы координат станков с ЧПУ.
- 3. Программируемое смещение нулевой точки.
- 4. Циклы круговой фрезерной обработки.

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

При оценке практических работ.

Оценивание работы студентов на практических занятиях проводится по пятибалльной системе (оценки "2", "3", "4", "5") на основании следующих параметров: самостоятельность проведения расчетов и поиска материала, активность, точность суждений, объем, уровень понимания темы, умение излагать, анализировать, доказывать, разрешать проблемные ситуации, умение формулировать и аргументировано отстаивать свою позицию, делать обобщение, вывод. На практическом занятии оцениваются как проведенные расчеты студентов, так и самостоятельность выполнения работы, активность. Полученные на практических занятиях оценки учитываются при итоговой аттестации, а также во время дифференцированного зачета.

Оценка «5 (отлично)» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий, используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания.

Оценка **«4 (хорошо)»** выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания.

Оценка «З (удовлетворительно)» выставляется, если студент в целом освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и

дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя.

Оценка «2 (неудовлетворительно)» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку ситуации; неправильно выбирает алгоритм действий; не участвует в решении практических заданий; студент отказывается отвечать.

При оценке <u>ответов на вопросы</u> контрольных работ, а также устных ответов.

Оценка «Отлично»:

- глубокое и прочное усвоение программного материала;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы;
- студент свободно справляется с поставленными задачами.

Оценка «Хорошо»:

- знания программного материала;
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос;
- правильное применение теоретических знаний.

Оценка «Удовлетворительно»:

- усвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного материала.

Оценка «Неудовлетворительно»:

- незнание программного материала;
- при ответе возникают ошибки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основная литература

1. Сурина, Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ: учебное пособие для спо / Е. С. Сурина. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2025. — 268 с. — ISBN 978-5-507-52316-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/447317 (дата обращения: 11.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 2. Колошкина И. Е. Основы программирования для станков с ЧПУ: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 260 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12512-2. — Текст:

Дополнительные источники:

https://urait.ru/bcode/542048 (дата обращения: 11.02.2025).

1. Программирование для автоматизированного оборудования : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Ермолаев — М. : Издательский центр «Академия», 2017.

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL:

- 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ: учеб. пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. Минск: Новое знание, 2008.
- 3. Сосонкин В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: Учеб.пособие. М.: Логос, 2005.
- 4. Программирование для автоматизированного оборудования : Учебник для средн. проф. учебных заведений / П.П. Серебреницкий, А.Г., Схиртладзе; Под ред. Ю.М. Соломенцева. М. : Высшая школа, 2003.

Электронные ресурсы:

- 1. ИК Портал Интернет-ресурс. URL: http://www.equ.ru/.
- 2. Сайт о современных технических системах. URL: http://www.hydro-pnevmo.ru/pnevmo.php/.
- 3. Портал машиностроения: сайт-источник отраслевой информации. URL: http://www.mashportal.ru/.

Периодические издания

Журналы «Автоматизация в промышленности», «Современные технологии автоматизации», «КИП и автоматика».